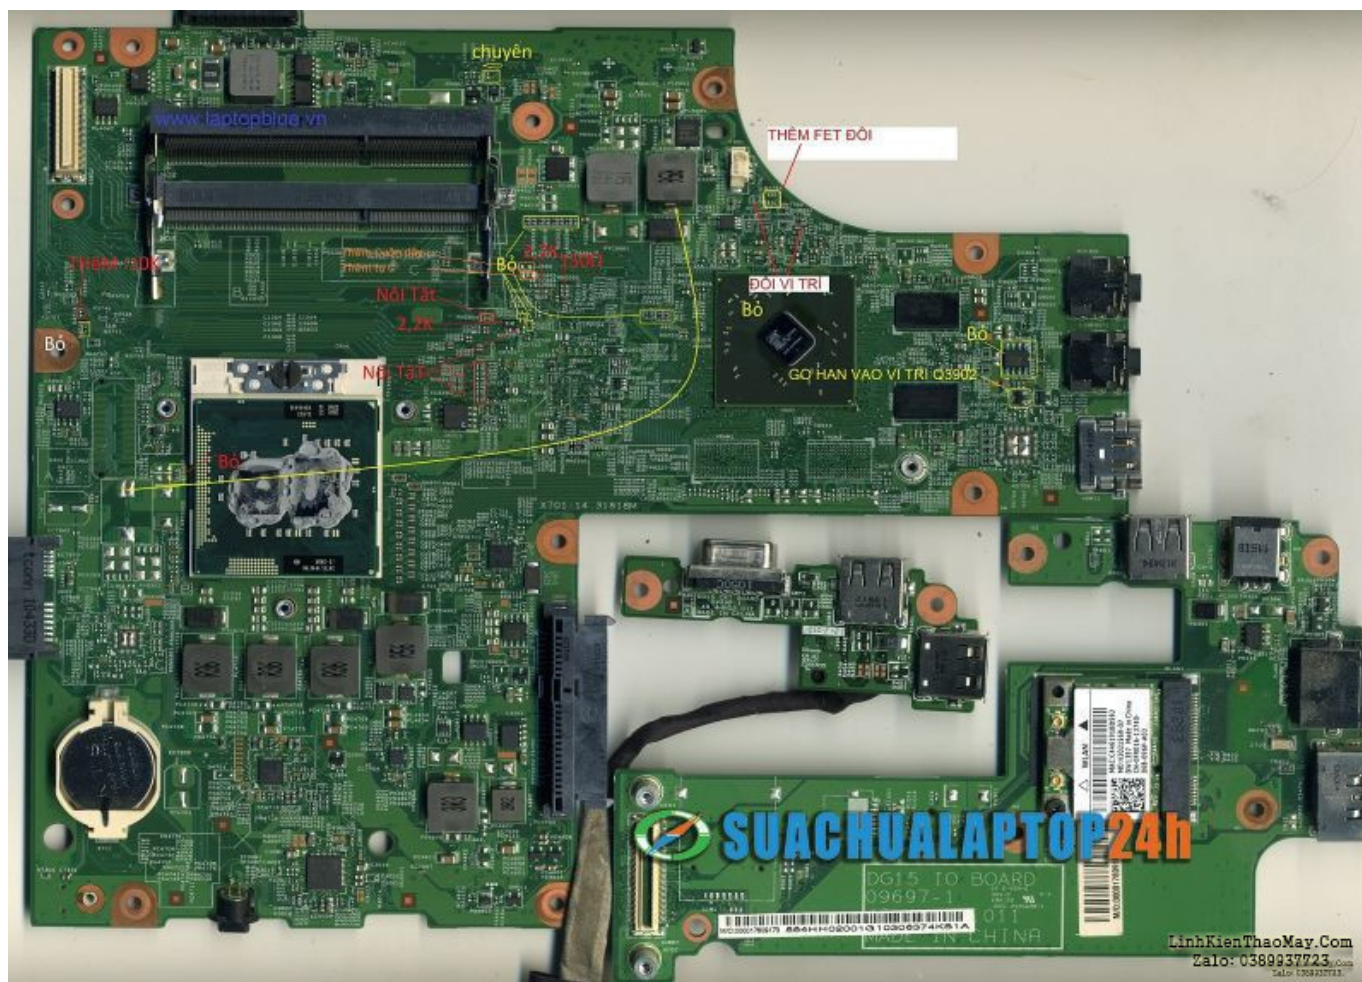
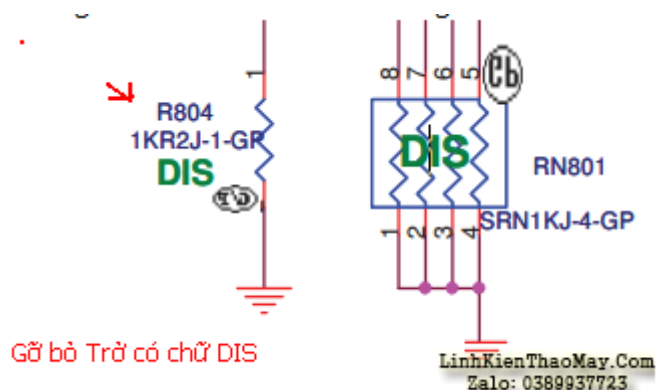








Nhưng chỗ trên bản vẽ là DIS thì gỡ bỏ ra. Còn UMA thì thêm trở vào ví dụ :



Làm theo thứ tự trong danh sách sau đây :

- o REMOVE R804
- o REMOVE RN801

- o REMOVE R1104
- o REMOVE 1302 (NOTE)
- o ADD RN2001 (REMOVE FROM RN8202 OF PAGE 82)
- o ADD R2001
- o ADD RN2004
- o ADD RN2002
- o ADD RN2006 (2K2 NOT NEED HDMI)
- o ADD RN2005 (REMOVE FROM RN8204 OF PAGE 82)
- o ADD R2201
- o ADD RN2201 -> RN2005
- o ADD R2308 (REMOVE FROM R2309)
- o REMOVE R2604
- o ADD R2603
- o REMOVE R2605
- o ADD R2611
- o ADD C2607, C2608
- o REMOVE R2601
- o ADD R2602, L2602, C2605
- o C2615 & C2617: NOT YET
- o REMOVE R3715
- o ADD R3714

RN5503 -> RN5501
RN5508 -> RN5507
RN5510 -> RN5505
RN5506 -> RN5509
RN5504 -> RN55025

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

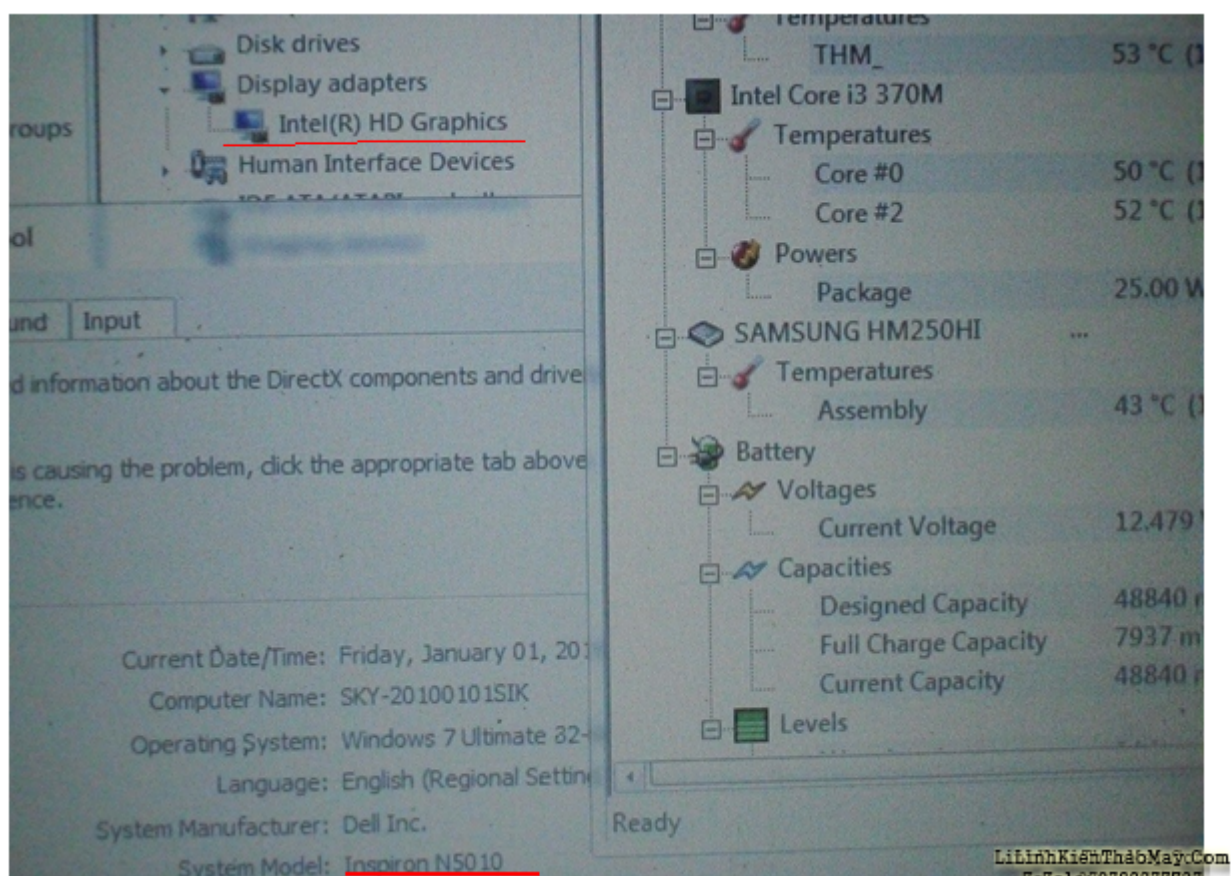

 SANYO ELEC MSUNG
 Panasonic TOSHIBA BISHI

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYÊN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Kết quả như hình dưới :



CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

Các bài viết tương tự:

1. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tự tốt,\(bo nguồn ,ôn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

đóng(về đã bị nổ cầu chì lúc đầu)....kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,

2. chuyển vga rời thành share HM5x, HM6x
3. Chuyển VGA rời thành share trên Acer 8730G
4. Chuyển Vga rời thành Vga share Dell 5010
5. dell n5010 hp cq42 43.... - nhận chuyển VGA rời sang se
6. Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.(cắm nguồn khác thì bình thường)
7. màn hình Acer X203H bị hỏng nguồn - bị nổ dao động nguồn
8. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đổ lè nỏj đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
9. MAY IBM T42 (CHAY CHIPS VGA ATI 9600 CO DUOI 16FH) - MAT NGUON 3V, 5V
10. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
11. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì