

Chiếc TV CRT Sharp 20 " này đã được đưa đến với mình trong tình trạng đã hư, sau một cú sét đánh. Như thường lệ, công việc đầu tiên của mình là dọn dẹp trong và ngoài TV, công việc mà mình đã làm. Đã tháo PCB sau khi xả cực dương CRT và ngắt kết nối, cuộn dây khử mùi, bảng điều khiển phía trước, loa và Trái đất.



Khi kiểm tra, mình nhận thấy rằng một đường ray đã bị cắt trên Nguồn xung SMPS, cắt nguồn cung cấp B +.



mình đã khôi phục lại nó. Đã tìm kiếm các vụ nổ, linh kiện bị lỗi nào khác và không tìm thấy các linh kiện nào. Đã ngắt kết nối đường dây B + với LOT / FBT (Biến áp đầu ra đường dây - Flyback Transformer) Đã tải bóng đèn 100W vào vị trí của nó và cấp nguồn qua bóng đèn 200W. Đầu ra hiển thị ok 110V, trước sự ngạc nhiên và thoải mái của mình!

Ngắt kết nối Nguồn điện, xả Tụ bể của Nguồn xung SMPS và khôi phục jumper về FBT. Đã tải PCB vào CRT và kiểm tra! Nó cho thấy raster buồn tẻ và mất nét.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG




TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Như mình biết rằng điều đó có thể xảy ra do hàn khô trên Chân tiêu điểm của CRT, ngắt kết nối Nguồn, và tháo PCB CRT và kiểm tra chân cung cấp Focus và thực sự đó là một mối hàn kém. Chạm vào nó và kết nối lại CRT PCB và bật. Bây giờ raster đã tốt và màn hình xanh hiển thị chính xác. Đã áp dụng một Video và thử TV trong nhiều giờ và không tìm thấy các vấn đề nào.

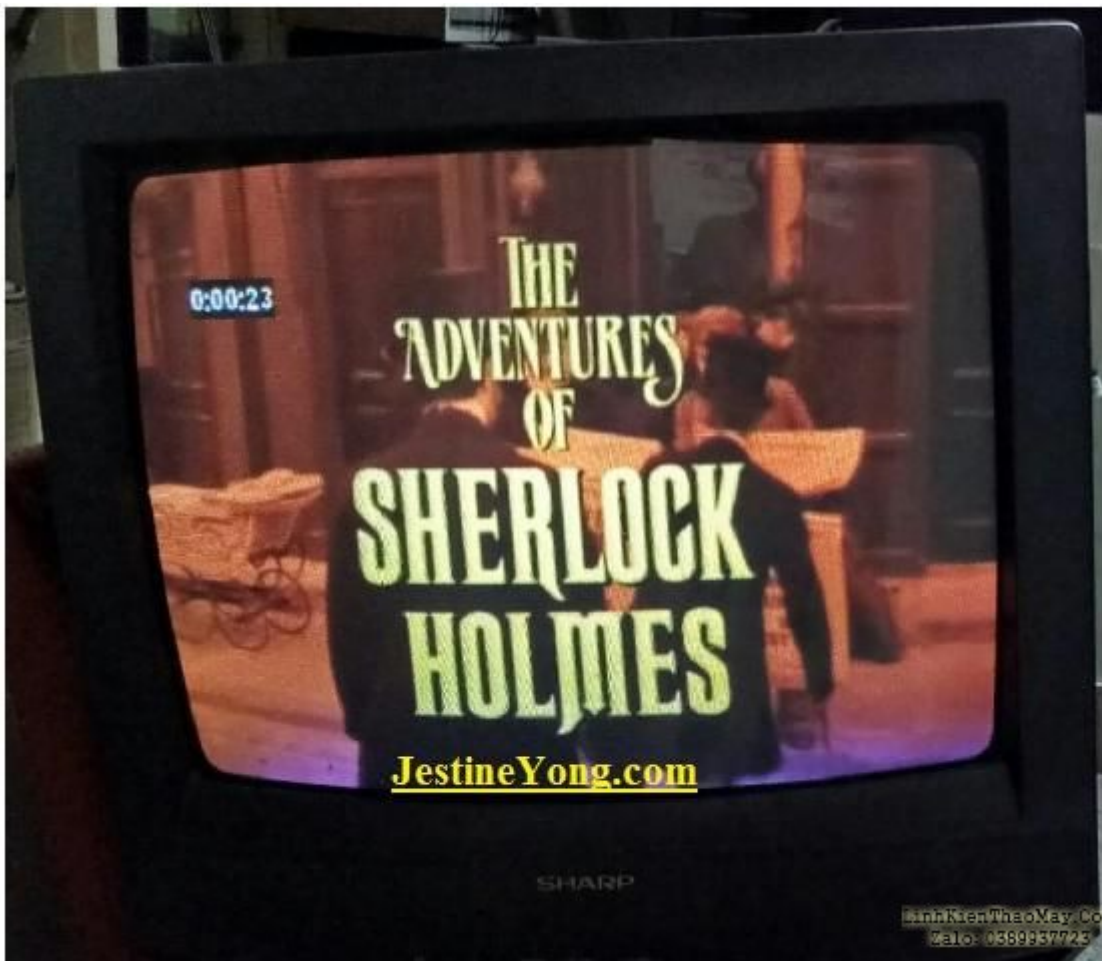

Sau khi hài lòng, CRT đã hoạt động trở lại, hãy trả lại cho khách. Một công việc may mắn đơn giản, cũng đã được thêm vào túi hài lòng của mình, như một phần thưởng!

Các bài viết tương tự:

- [1. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ỏn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [2. Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.\(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)
- [3. màn hình Acer X203H bị hỏng nguồn - bị nổ dao động nguồn](#)
- [4. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
- [5. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
- [6. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tvj tq, nên đổ lè nỏj đườg hỏj, đo đườg kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thườg ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trug quỏc chj? Bị lỏg mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chạy pjh thuog lạ thỏt. - .](#)
- [7. Sửa Tivi Toshiba CRT 21 inch bị sét đánh chỉ có hình nhưng không có tín hiệu AV](#)
- [8. Sửa TV CRT Sharp 20 inch sét đánh hư nguồn](#)
- [9. Sửa TV LCD Sharp LC32A33M hư do sét đánh](#)
- [10. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R\(220k\) đườg ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R\(220k\) mà màn hình vẫn tối...](#)
- [11. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đườg ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)
- [12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đườg gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đườg hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì](#)