



Chiếc TV CRT này do người thân của mình mang đến cho mình nói rằng sau một cú sét đánh, nó đã hư. Mong đợi một nhiệm vụ gần như bất khả thi với những thiệt hại lớn có thể xảy ra, mình mở bộ và dọn dẹp nó và tìm kiếm các thiệt hại nào. Không thể tìm thấy các. Vì vậy, đã xả cực dương, tháo dỡ PCB và mang nó đến bàn xưởng của mình để điều tra. Đã thấy một chỗ lỗi 100uF / 160V trong phần B +. Khi kiểm tra khu vực thứ cấp, phát hiện thấy một diode bị chập. Đã thay thế chúng cùng với nắp bộ lọc của Diode. Đã tìm kiếm các linh kiện bị thiếu nào khác trong chính và phụ của Nguồn xung SMPS và không tìm thấy các linh kiện nào. Tương tự là trường hợp trong các phần Ngang và Dọc.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



SANYO ELECTRONICS
Panasonic TOSHIBA SAMSUNG
SHARP BISHI

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Sau khi thực hiện điều đó, ngắt kết nối jumper đi đến Transistor đầu ra nằm ngang thông qua sơ cấp FBT. Kết nối Bóng đèn 100W làm tải và cấp nguồn cho Nguồn xung SMPS thông

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

qua Bóng đèn 200W. Đầu ra hiển thị chính xác 110V DC và đèn Led đỏ sáng cho thấy tất cả đều tốt. Sau khi hài lòng rằng nguồn điện và IC tổng đã ổn, nối lại dây jumper và tải PCB vào Ống CRT. Sức mạnh ứng dụng và nhìn thấy một Blue Raster bình thường.

Vì vậy, đã cho đầu vào video và thấy hình ảnh rất xuất sắc. mình cho phép thiết lập duy trì trong vài giờ, trước khi ngắt kết nối và sửa vỏ mặt sau. Một công việc được thực hiện một cách nhanh chóng đến nỗi mình không thể tin được chính mình! Một 'hạt' sự hài lòng khác đã được thêm vào túi, để lại một 'nụ cười' cho mình!





Các bài viết tương tự:

1. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

2. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(,bo nguồn ,ỏn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(vẽ đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
3. [Đã DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.\(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)
4. [màn hình Acer X203H bị hỏng nguồn - bị nổ dao động nguồn](#)
5. [Sửa Tivi CRT OPTONICA CS 5151A bị sét đánh](#)
6. [Sửa Tivi Toshiba CRT 21 inch bị sét đánh chỉ có hình nhưng không có tín hiệu AV](#)
7. [Sửa TV CRT 14 inch sét đánh và có khói](#)
8. [Sửa TV CRT Onida UltraSlim 300 bị sét đánh](#)
9. [Sửa TV CRT Philips 14 inch 14PT2004 / 94R bị sét đánh](#)
10. [Sửa TV CRT Sharp 20 inch sét đánh hư nguồn](#)
11. [tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R\(220k\) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R\(220k\) mà màn hình vẫn tối...](#)
12. [Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)